




Üldvaade eksperdile esitatud sõidukile




Vaade katusele.
Värvkate on ebaühtlane. Selles esineb järelkuivamisi ja hulgaliselt tolmu.



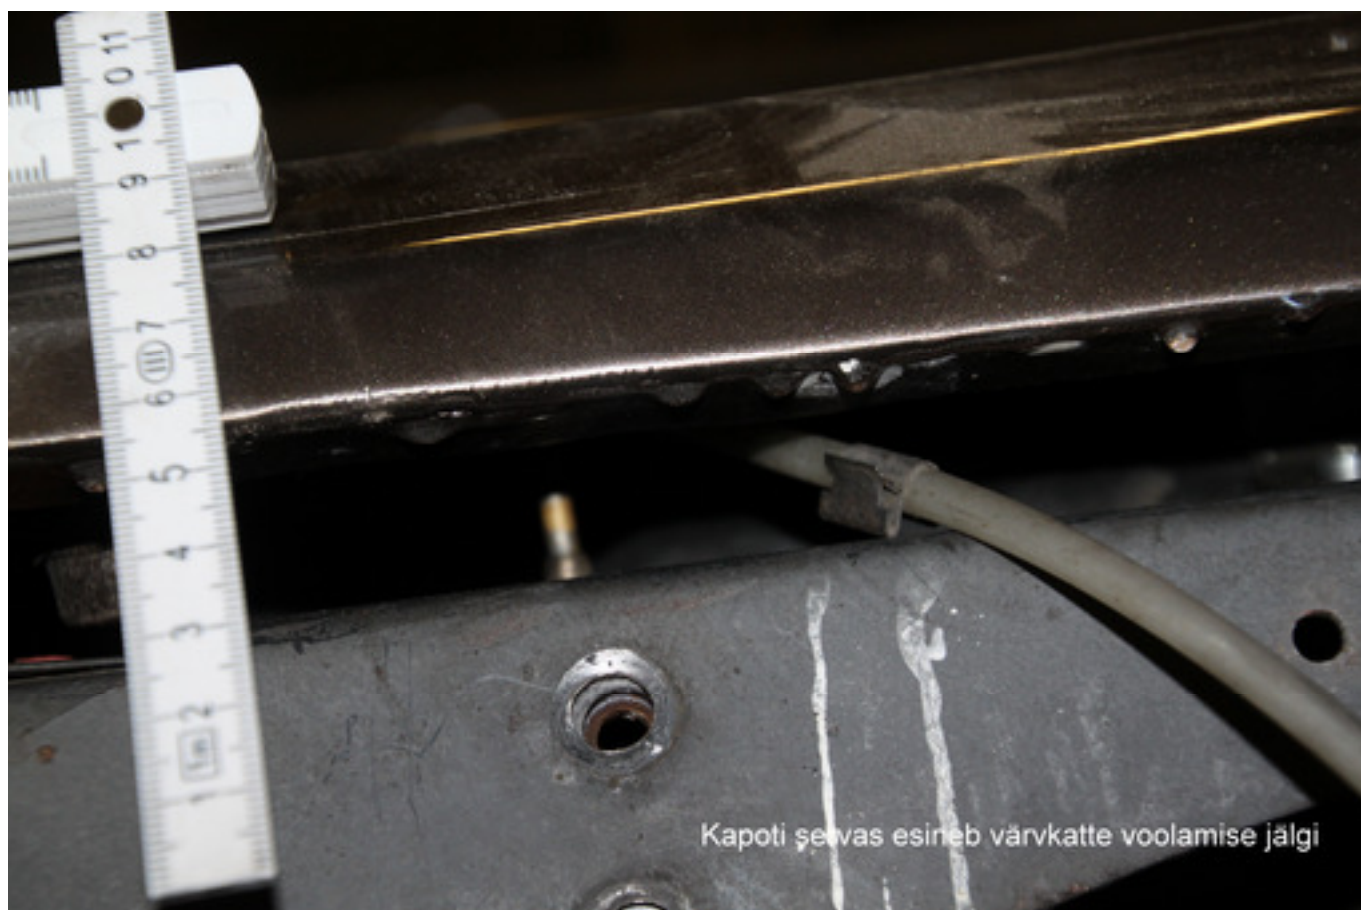



Vaade iluvõrele

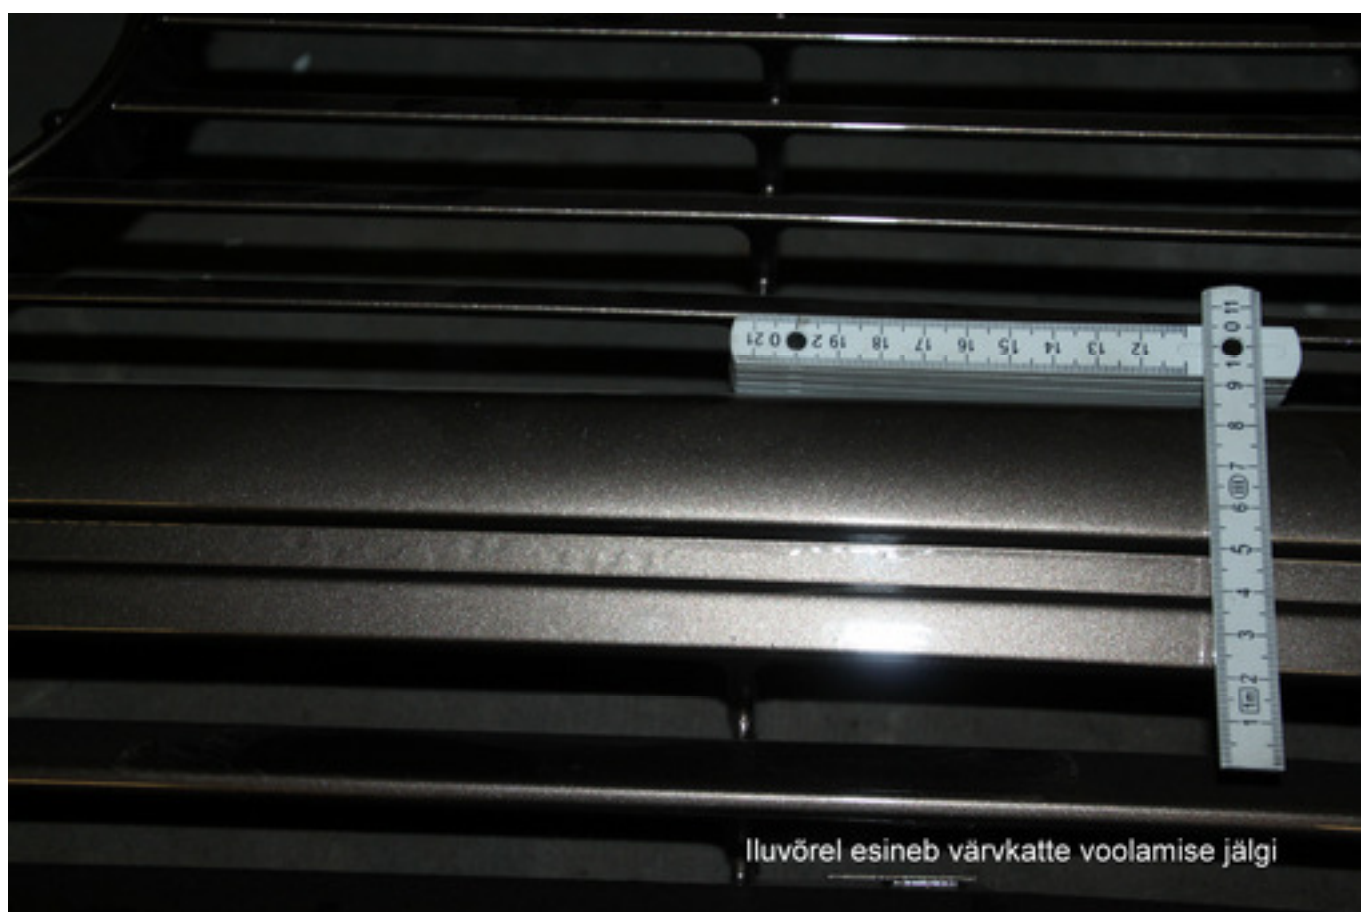

Iluvõrel esineb värvkatte voolamise jälgi



Vaade sõiduki esitiibadele



Esitiibade värvkate on ebahütlane. Nähtavad on puudujaagid eeltoodel.



Vaade parempoolse esiukse ülemisele servale



Detaili serval värvkate on õhuke, mis ei taga detaili kaitset välistingimuste eest.
Värvimise eeltööde käigus on kõrvaldamata jäetud eelmise värvkatte defektid - täkked.



Vaade vasakpoolsele esiuksele, kus on üritatud värvkate voolamise jälgi maha lihvida



Värvkate viimistlustööde käigus on ukse värvkate kuni krundikihini maha lihvitud.